


# 常见问题

## 问题一：


### 问题现象：

在使用桌面端烧录工具，烧录用户 Code 文件后，烧录器切换为离线模式，发现烧录器显示屏显示的 CRC 值和已知 Code 文件的 CRC 值不一致。

观察下载界面下载时间，若下载时间 小于 1 秒，则会出现 CRC 不一致的情况。

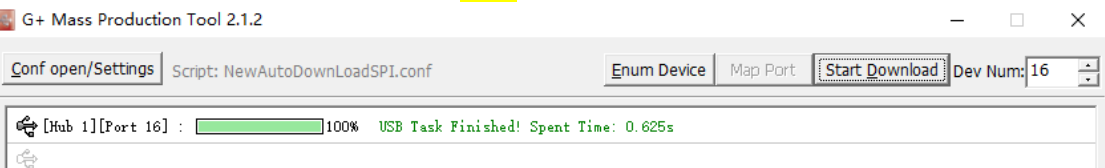

下载异常显示

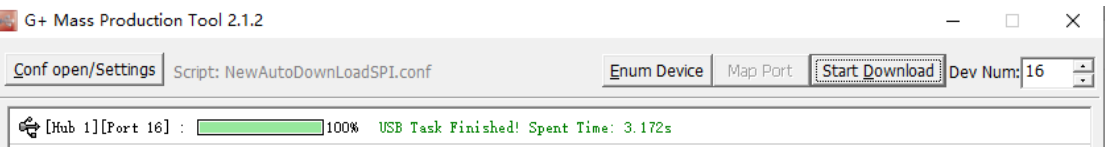

下载正常显示

电脑性能不一，下载时间可能不一致，下载时间范围在 3.1 秒~3.5 秒 之间为正常。

### 解决方案：

步骤一：确保使用的用户 Code 文件， 不在本软件所在目录中的任一位置。然后将本软件所在文件夹删除，重新解压一份。

步骤二：在二次打包时，请确保用户使用的 Code 文件属性中的 只读 选项未勾选，以免再次出现下载异常现象。



确保上图“只读”未勾选